

# 工事完了報告書

物件名・・・  
所在地・・・

調査日・・・  
完了日・・・

内容・・・1階清掃庫 経年劣化による引戸車ベアリング破損→取替修理  
(戸車の高さが変わるので引戸障子3枚共交換する必要があります)  
(次回はステンレス製溝形戸車をお薦めします)

## 【Before】

DW=1060 DH=2000 Dt=40

スチール扉(パンチングパネル貼)



下部ステンレスレール  
12×12

戸車の車軸部ベアリングが破損してガラガラ状態です。→要交換修理  
外形寸法140×18 ビス@120 60mm径 既存開口95×20




# 【After】


障子取り外し



新旧 戸車

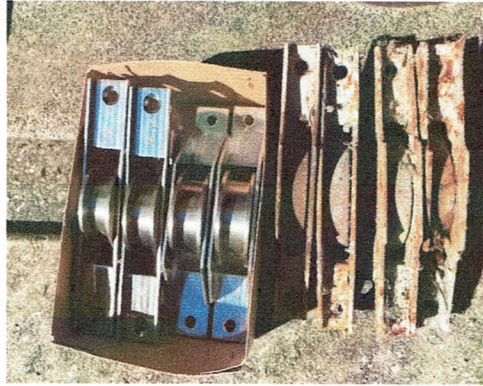

全障子分の戸車 取り外し

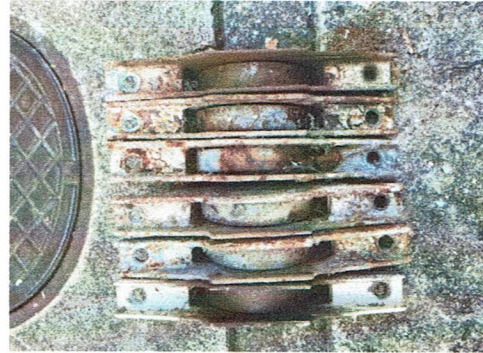

旧戸車取り外し完了

開口部サンダー加工



開口部調整加工



新規戸車取替完了



完成です。  
非常に軽～るく開閉出来ます。

